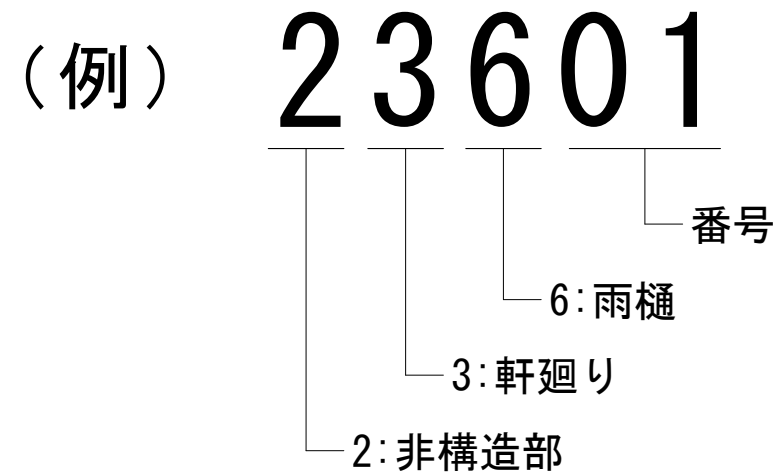
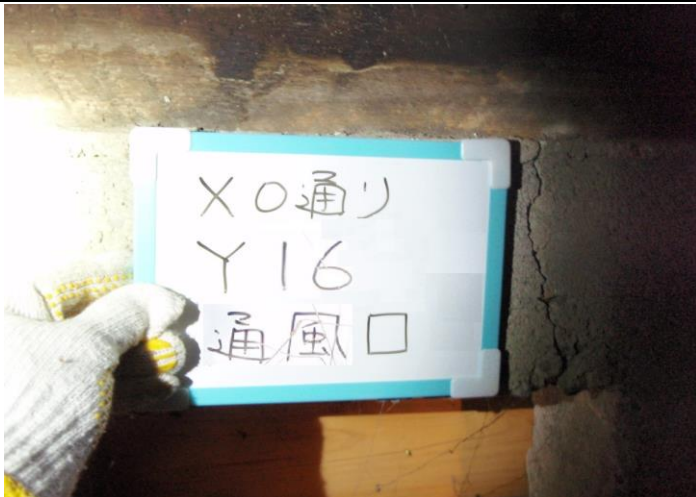


写真帳

写真番号説明



劣化調査表の項目番号に準じる

NO.1		調査箇所名:基礎			主要構造体	
コンクリート:11101		参照図番 A-10	コンクリート:11102		参照図番 A-3,10	
						
備 考:	基礎底盤厚み260mm	劣化 無し	備 考:	基礎ひび割れ有り	劣化 有り	
		参照図番 A-10			参照図番 A-1,2,10	
コンクリート:11103		参照図番 A-10	コンクリート:11104		参照図番 A-1,2,10	
						
備 考:	基礎通風口割れ有り	劣化 有り	備 考:	モルタル欠損	劣化 有り	

NO.2		調査箇所名 : 基礎			主要構造体	
コンクリート : 11105		参照図番 A-1,10	コンクリート : 11106		参照図番 A-1,10	
						
備 考 :	モルタル角欠損	劣化 有り	備 考 :	モルタルひび割れ	劣化 有り	
		参照図番 A-4,10			参照図番 A-2,3,10	
コンクリート : 11107		参照図番 A-4,10	コンクリート : 11108		参照図番 A-2,3,10	
						
備 考 :	モルタル欠損	劣化 有り	備 考 :	モルタル欠損	劣化 有り	

NO.3		調査箇所名:基礎			主要構造体	
コンクリート:11109		参照図番 A-3,10	コンクリート:11110		参照図番 A-1,10	
						
備 考:	モルタル欠損	劣化 有り	備 考:	モルタルひび割れ	劣化 有り	
		参照図番 A-3,10			参照図番 A-10	
コンクリート:11111		参照図番 A-3,10	アンカーボルト:11301		参照図番 A-10	
						
備 考:	モルタルひび割れ	劣化 有り	備 考:	錆び有り	劣化 有り	

NO.4		調査箇所名:基礎		主要構造体	
通風口:11401		参照図番 A-2,10	通風口:11402		参照図番 A-2,10
					
備 考:	格子無し	劣化 有り	備 考:	格子無し	劣化 有り
		参照図番 A-2,10			参照図番 A-1,10
通風口:11403		参照図番 A-2,10	通風口:11404		参照図番 A-1,10
					
備 考:	格子取れ欠け	劣化 有り	備 考:	格子ズレ	劣化 有り

NO.5		調査箇所名:床組				主要構造体	
床束:12101			参照図番 A-8	大引:12201			参照図番 A-8
							
備考:	90×90 含水率10%		劣化 無し	備考:	105×115@1820 含水率11%		劣化 無し
根太:12301			参照図番 A-8	根がらみ:12401			参照図番 A-8
							
備考:	45×105@360 含水率14%		劣化 無し	備考:	10×80 含水率8%		劣化 無し

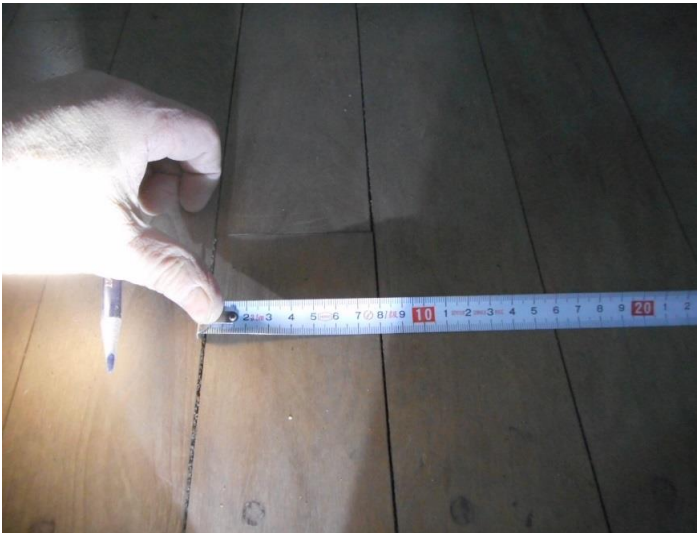
NO.6		調査箇所名:軸組				主要構造体	
土台:13101		参照図番 A-8	柱:13201			参照図番 A-8	
							
備 考:	杉150×135 含水率11.5%	劣化 無し	備 考:	杉210×180 含水率7%	劣化 無し		
筋違:13301		参照図番 A-8	桁:13401			参照図番 A-8	
							
備 考:	K型筋違杉85×120 含水率7.5% 2-N125	劣化 無し	備 考:	松180×210 含水率6%	劣化 無し		

NO.7		調査箇所名:軸組			主要構造体	
間柱:13501		参照図番 A-8	木摺:13601		参照図番 A-6	
						
備 考:	杉40×210 含水率7%	劣化 無し	備 考:	40×9 含水率5.5% 2-N30	劣化 有り	
梁:13701		参照図番 A-9	ボルト:13702		参照図番 A-9	
						
備 考:	トラス梁 松240×135 含水率8%	劣化 無し	備 考:	ボルト経年劣化	劣化 有り	

NO.8		調査箇所名:小屋組			主要構造体	
トラス:14101		参照図番 A-9	棟木:14201		参照図番 A-9	
						
備 考:	クイーンポスト 鉄筋25mm	劣化 無し	備 考:	110×105	劣化 無し	
母屋:14301		参照図番 A-9	火打:14401		参照図番 A-9	
						
備 考:	100×100@1200 含水率4%	劣化 無し	備 考:	135×205 含水率8%	劣化 無し	

NO.9		調査箇所名:小屋組、屋根			主要構造体	
垂木:14501		参照図番 A-9	桔木:14601		参照図番 A-9	
						
備 考:	60×70@455 含水率14%	劣化 無し	備 考:	55×150@1820	劣化 無し	
スレート:15101		参照図番 A-2	スレート:15102		参照図番 A-1	
						
備 考:	玄関屋根石綿スレート 苔有り	劣化 有り	備 考:	雨漏り、欠損、ズレ有り 400×200 アスベスト含有	劣化 有り	

NO.10		調査箇所名:屋根				主要構造体	
スレート:15103			参照図番 A-1	野地板:15201			参照図番 A-1
							
備 考:	雨漏り、欠損、ズレ有り 400×200 アスベスト含有		劣化 有り	備 考:	杉材 厚み12mm		劣化 有り
野地板:15202			参照図番 A-3	野垂木:15301			参照図番 A-9
							
備 考:	穴あき		劣化 有り	備 考:	55×60@455 含水率14% 雨漏箇所腐朽		劣化 有り

NO.11		調査箇所名:内部			非構造部	
床材:21101		参照図番 A-7	床材:21102			参照図番 A-7
						
備 考:	松材15×80 含水率6.5% 二重張り	劣化 有り	備 考:	穴あき腐朽	劣化 有り	
床材:21103		参照図番 A-7	床材:21104			参照図番 A-7
						
備 考:	雨漏り箇所腐朽劣化	劣化 有り	備 考:	雨漏り箇所腐朽劣化	劣化 有り	

NO.12		調査箇所名:内部			非構造部		
壁:21201			参照図番 A-5,6	壁:21202		参照図番 A-6	
							
備 考:	雨漏り箇所漆喰剥れ有り、腐朽劣化		劣化 有り	備 考:	用具置場1 漆喰劣化		劣化 有り
壁:21203			参照図番 A-6	壁:21204		参照図番 A-6	
							
備 考:	控室2 漆喰劣化		劣化 有り	備 考:	控室2 漆喰劣化		劣化 有り

NO.13		調査箇所名:内部				非構造部	
壁:21205		参照図番 A-6		壁:21206		参照図番 A-6	
							
備 考:	廊下 漆喰劣化	劣化 有り		備 考:	廊下 腰ベニヤ補修 漆喰劣化	劣化 有り	
		参照図番 A-6				参照図番 A-6	
壁:21207		参照図番 A-6		壁:21208		参照図番 A-6	
							
備 考:	用具置場1 漆喰劣化	劣化 有り		備 考:	控室3 漆喰劣化	劣化 有り	

NO.14		調査箇所名:内部			非構造部	
壁:21209		参照図番 A-6	壁:21210		参照図番 A-6	
						
備 考:	漆喰雨漏り劣化	劣化 有り	備 考:	控室3 漆喰劣化	劣化 有り	
		参照図番 A-6			参照図番 A-6	
壁:21211			壁:21212			
						
備 考:	廊下 腰ベニヤ補修 漆喰劣化	劣化 有り	備 考:	用具置場4 漆喰劣化	劣化 有り	

NO.15		調査箇所名:内部				非構造部	
天井:21301		参照図番 A-5		天井:21302		参照図番 A-5	
							
備 考:	雨漏り合板劣化	劣化 有り		備 考:	雨漏り漆喰欠損、腐朽劣化	劣化 有り	
		参照図番 A-5				参照図番 A-5	
天井:21303		参照図番 A-5		天井:21304		参照図番 A-5	
							
備 考:	雨漏り漆喰劣化	劣化 有り		備 考:	雨漏り漆喰欠損、腐朽劣化	劣化 有り	

NO.16		調査箇所名:内部				非構造部	
天井:21305			参照図番 A-5	天井:21306			参照図番 A-5
							
備 考:	雨漏り漆喰欠損、腐朽劣化		劣化 有り	備 考:	雨漏り漆喰欠損、腐朽劣化		劣化 有り
天井:21307			参照図番 A-5,6	天井:21308			参照図番 A-5
							
備 考:	雨漏り漆喰劣化		劣化 有り	備 考:	杉竿縁天井		劣化 無し

NO.17		調査箇所名:外部				非構造部	
下見板:22101			参照図番 A-8	下見板:22102			参照図番 A-2
							
備 考:	204×17～5		劣化 有り	備 考:	下見板割れ		劣化 有り
下見板:22103			参照図番 A-2	下見板:22104			参照図番 A-2
							
備 考:	下見板欠損ベニヤ塞ぎ		劣化 有り	備 考:	下見板欠損ベニヤ補修		劣化 有り

NO.18		調査箇所名:外部				非構造部	
下見板:22105			参照図番 A-2	下見板:22106			参照図番 A-2
							
備 考:	下見板欠損ベニヤ補修		劣化 有り	備 考:	下見板欠損ベニヤ補修		劣化 有り
下見板:22107			参照図番 A-4	下見板:22108			参照図番 A-4
							
備 考:	下見板欠損		劣化 有り	備 考:	下見板欠損ベニヤ補修		劣化 有り

NO.19		調査箇所名:外部				非構造部	
下見板:22109			参照図番 A-4	下見板:22110			参照図番 A-1
							
備 考:		下見板割れ	劣化 有り	備 考:		下見板ズレ	劣化 有り
下見板:22111			参照図番 A-1	土台巾木:22201			参照図番 A-1,8
							
備 考:		添柱腐食、下見板補修有り	劣化 有り	備 考:		巾木190 腐食有り	劣化 有り

NO.20		調査箇所名:外部				非構造部	
窓鴨井:22301			参照図番 A-8	窓敷居:22401			参照図番 A-8
							
備 考:	210×55 板金劣化		劣化 有り	備 考:	225×60 新規板金		劣化 無し
雨押え:22501			参照図番 A-8	添柱:22601			参照図番 A-1
							
備 考:	劣化腐食		劣化 有り	備 考:	劣化腐食 厚35		劣化 有り

NO.21		調査箇所名:外部、軒廻り			非構造部	
飾り桁:22701			参照図番 A-9	漆喰:22801		参照図番 A-4
						
備考:	H140	劣化 有り	備考:	経年劣化	劣化 有り	
舟肘木:23101			参照図番 A-9	垂木:23201		参照図番 A-8
						
備考:	ボルト錆び	劣化 有り	備考:	樋吊り箇所のみ腐食有り	劣化 有り	

NO.22		調査箇所名:軒廻り				非構造部	
茅負:23301			参照図番 A-8	化粧裏板:23401			参照図番 A-8
							
備考:	120×110		劣化 有り	備考:	18×210		劣化 有り
裏甲:23501			参照図番 A-8	樋吊:23601			参照図番 A-1
							
備考:	腐朽腐食		劣化 有り	備考:	軒樋金物(鉄製)欠損、打ち込み箇所腐食		劣化 有り

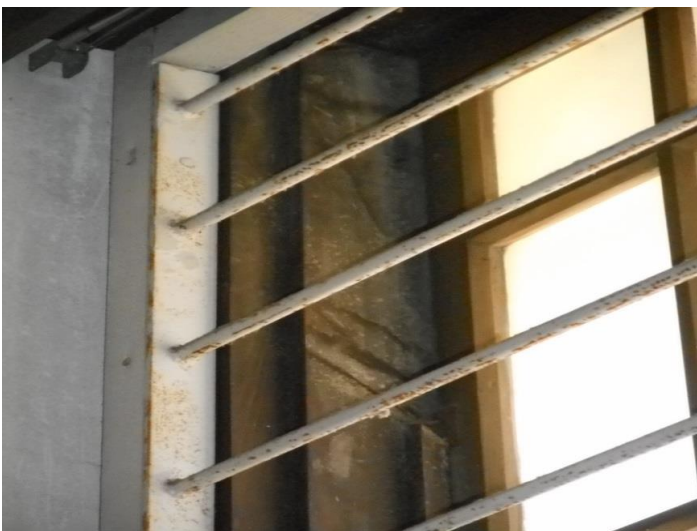
NO.23		調査箇所名: 建具			非構造部	
引違窓: 24101			参照図番 A-1	引違窓: 24102		参照図番 A-1
						
備 考:	窓硝子欠損、漆喰パテ欠損	劣化 有り		備 考:	窓硝子欠損、漆喰パテ欠損	劣化 有り
		参照図番 A-3				参照図番 A-3
引違窓: 24103				引違窓: 24104		
						
備 考:	窓硝子欠損、漆喰パテ欠損	劣化 有り		備 考:	窓硝子欠損、漆喰パテ欠損	劣化 有り

NO.24		調査箇所名: 建具				非構造部	
引違窓: 24105			参照図番 A-3	引違窓: 24106			参照図番 A-3
							
備 考:	窓硝子欠損、漆喰パテ欠損		劣化 有り	備 考:	窓硝子欠損、漆喰パテ欠損		劣化 有り
引違窓: 24107			参照図番 A-3	引違窓: 24108			参照図番 A-4
							
備 考:	窓硝子欠損、漆喰パテ欠損		劣化 有り	備 考:	窓硝子欠損、漆喰パテ欠損		劣化 有り

NO.25		調査箇所名: 建具			非構造部	
引違窓: 24109		参照図番 A-4	引違窓: 24110			参照図番 A-1
						
備 考:	硝子欠損、漆喰パテ欠損	劣化 有り	備 考:	硝子欠損、漆喰パテ欠損	劣化 有り	
引違窓: 24111		参照図番 A-1	欄間: 24201			参照図番 A-1
						
備 考:	硝子欠損、漆喰パテ欠損	劣化 有り	備 考:	玄関欄間格子欠損	劣化 有り	

NO.26		調査箇所名:建具				非構造部	
欄間:24202			参照図番 A-2	片引き戸:24301			参照図番 A-6
							
備 考:	硝子欠損		劣化 有り	備 考:	準備室1		劣化 無し
引分け戸:24401			参照図番 A-6	両開き戸:24501			参照図番 A-4
							
備 考:	玄関、準備室、東北入口、西側入り口扉錆劣化		劣化 有り	備 考:	硝子欠損ベニヤ塞ぎ、漆喰パテ欠損		劣化 有り

NO.27		調査箇所名: 建具				非構造部	
片開き戸: 24601			参照図番 A-6	引違戸: 24701			参照図番 A-4
							
備 考:	講堂、準備室、控室		劣化 有り	備 考:	硝子欠損、漆喰パテ欠損		劣化 有り
引違戸: 24702			参照図番 A-2	引違戸: 24703			参照図番 A-6
							
備 考:	硝子欠損ベニヤ塞ぎ		劣化 有り	備 考:	用具		劣化 有り

NO.28		調査箇所名: 建具				非構造部	
欄間窓: 24801			参照図番 A-8	欄間窓: 24802			参照図番 A-8
							
備 考:	硝子欠損、漆喰パテ欠損		劣化 有り	備 考:	回転窓の形跡有り		劣化 有り
欄間窓: 24803			参照図番 A-8				
							
備 考:	鉄格子錆び有り		劣化 有り				

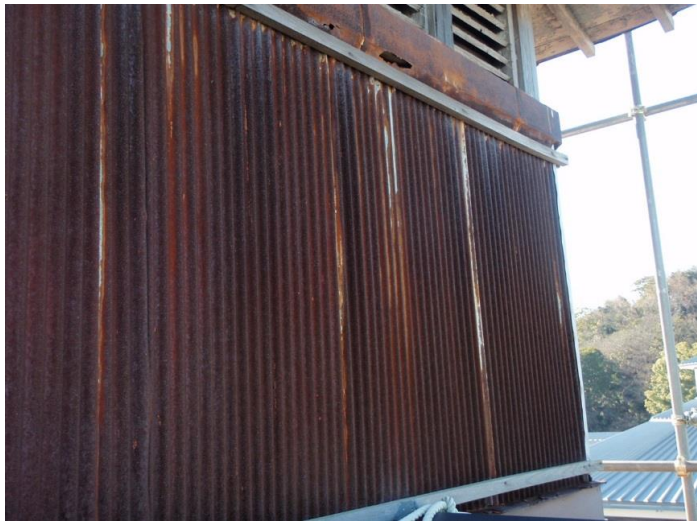
NO.29		調査箇所名:内装				非構造部	
巾木:25101			参照図番 A-8	腰見切縁:25201			参照図番 A-8
							
備考:	45 × 182		劣化 有り	備考:			劣化 有り
腰壁:25301			参照図番 A-8	窓額縁:25401			参照図番 A-8
							
備考:			劣化 有り	備考:			劣化 有り

NO.30		調査箇所名:妻飾り				非構造部	
破風板:26101			参照図番 A-4	破風板:26102			参照図番 A-4
							
備 考:		腐朽劣化	劣化 有り	備 考:		腐朽劣化	劣化 有り
破風板:26103			参照図番 A-4	破風板:26104			参照図番 A-2
							
備 考:		腐朽劣化	劣化 有り	備 考:		腐朽劣化	劣化 有り

NO.31		調査箇所名:妻飾り		非構造部	
懸魚:26201		参照図番 A-2	懸魚:26202		参照図番 A-4
					
備考:	南側木葉樽口欠損	劣化 有り	備考:	北側懸魚欠損	劣化 有り
備考:		劣化	備考:		劣化

NO.32		調査箇所名:軸組、小屋組				塔屋	
土台:31101			参照図番 A-9	柱:31201			参照図番 A-9
							
備 考:	135×140		劣化 無し	備 考:	135×135@2120 含水率7%		劣化 無し
桁:31301			参照図番 A-9	小屋組:32101			参照図番 A-9
							
備 考:	135×180 含水率11.5%		劣化 無し	備 考:			劣化 無し

NO.33		調査箇所名:軒廻り、屋根、外部				塔屋	
垂木、茅負、布裏甲:33101			参照図番 A-9	鉄板瓦棒:34101			参照図番 A-1,9
							
備 考:	50×45 欠損、劣化有り		劣化 有り	備 考:	宝形屋根、円形断面瓦棒鉄板錆劣化有り		劣化 有り
棟:34201			参照図番 A-2,9	木製ガラリ部分:35101			参照図番 A-9
							
備 考:	鉄製八角形露盤宝珠錆劣化		劣化 有り	備 考:	劣化有り		劣化 有り

NO.34		調査箇所名:外部				塔屋	
木製ガラリ部分:35102			参照図番 A-9	腰部:35201			参照図番 A-1,9
							
備 考:	劣化有り		劣化 有り	備 考:	錆劣化有り		劣化 有り
腰部:35202			参照図番 A-1	袴腰部:35301			参照図番 A-3,9
							
備 考:	錆劣化有り		劣化 有り	備 考:	錆劣化有り		劣化 有り

NO.35		調査箇所名:部材			その他	
棟札:41101				棟札:41102		
						
備 考:		劣化	備 考:	昭和8年7月26日上棟記載	劣化	
照明:41201			参照図番 A-5	演壇:41301		参照図番 A-6
						
備 考:	割れ有り	劣化	備 考:		劣化	
		有り			#NAME?	

NO.36		調査箇所名:その他調査				その他	
鳥獣糞害:42101			参照図番 A-5	鳥獣糞害:42102			参照図番 A-5
							
備 考:	天井シミ有り		劣化 有り	備 考:	天井シミ有り		劣化 有り
不同沈下:42201				外観:42301			
							
備 考:	レベル出し ±10mm 沈下無し		劣化 無し	備 考:	北側		劣化